


Комплекующие для установки лестниц *

* количество комплектующих приведено для данного набора, показанного на рисунке, и может быть изменено в зависимости от габаритов здания.

Лестница кровельная, стеновая МП Л-440х1860		
секция лестницы		2 шт.
болт М8х35		4 шт.
гайка М8		4 шт.
шайба Ø 8		8 шт.
Комплект кронштейнов МП под конек для лестницы		
кронштейн под конек		2 шт.
Комплект кронштейнов МП к крыше для лестницы		
кронштейн к крыше		4 шт.
болт М8х40		4 шт.
гайка М8		4 шт.
шайба Ø 8		16 шт.
прокладка резиновая		4 шт.
болт-шуруп 8х60**		8 шт.
Комплект кронштейнов МП к стене для лестницы		
кронштейн в сборе (стойка+скоба-накладка 2 части)		4 шт.
болт М8х20		8 шт.
болт М8х40		8 шт.
гайка М8		16 шт.
шайба Ø 8		32 шт.
прокладка резиновая		4 шт.
Комплект поручней МП для лестницы		
поручень		2 шт.
скоба поручня		2 шт.
болт М8х40		4 шт.
гайка М8		4 шт.
шайба Ø 8		8 шт.
Комплект кронштейнов МП подвесных для лестницы		
кронштейн подвесной		2 шт.
болт М8х35		2 шт.
гайка М8		2 шт.
шайба Ø 8		4 шт.

ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ, СТЕНОВАЯ

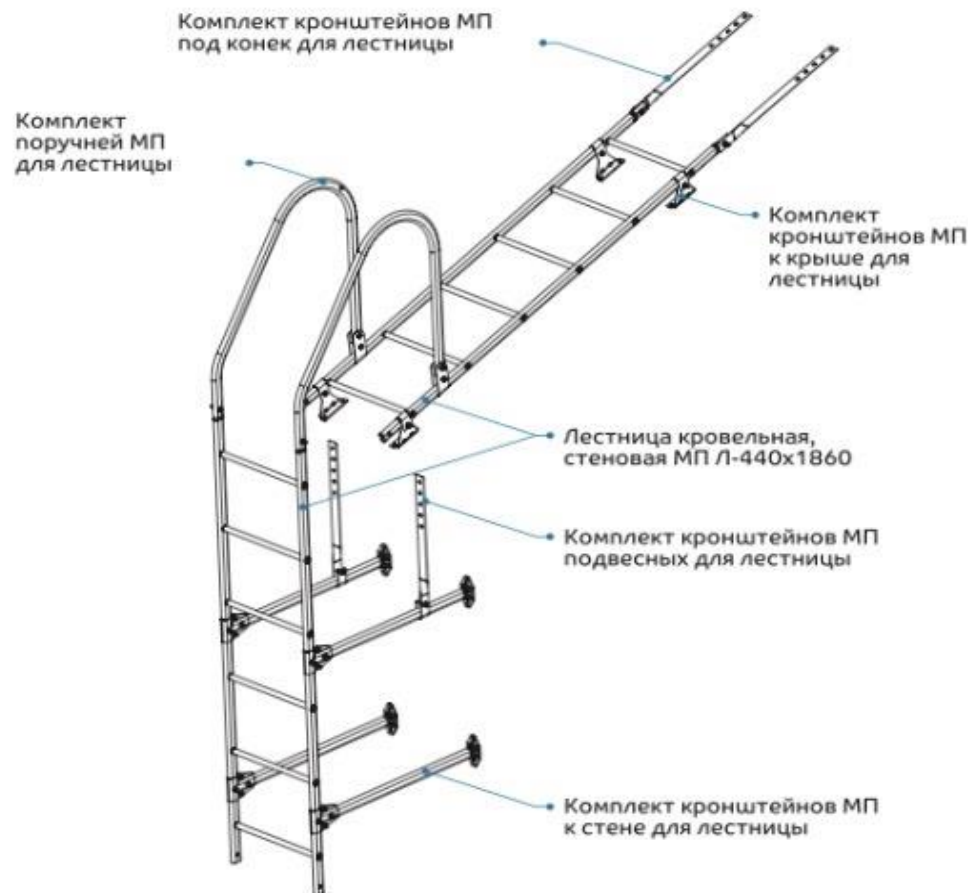

Дата:

Упаковщик:

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЕСТНИЦ НА КРОВЛЮ И СТЕНУ

1 Общая схема установки лестниц

Кронштейн МП под конек для лестницы

Кронштейн МП к крыше для лестницы

Кронштейн МП подвесной для лестницы

Лестница кровельная МП Л-440х1860

Поручни МП для лестницы

Лестница стеновая МП Л-440х1860

Кронштейн МП к стене

Внимание!
Лишние участки лестниц отрезают ножовкой по металлу с противоположного обжима конца лестницы. Нижний край кровельной лестницы должен выступать за край листа на 100 мм.

2 Монтаж лестницы на кровлю

Болт-шуруп 8x60, Шайба 8

Прокладка резиновая

Болт 8x40, Шайба 8

Гайка 8

Шайба 8

Болт 8x35

Внимание!
Место крепления кронштейна должно приходиться строго в низ волны на сплошную обрешетку через резиновую прокладку.

3 Фиксация и ориентация кронштейнов на кровле

Для металлочерепицы МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси кронштейны устанавливаются «лапками внутрь», R=358 мм

Для металлочерепицы МП Грандта, МП Трансформ, профнастилов С-21, НС-35 кронштейны устанавливаются «лапками наружу», R=482 мм

Для МП Монтерроса R=560 мм

Для металлочерепицы МП Каскад, МП МаксиКаскад, профнастилов МП-20, МП-35, С-44 кронштейны устанавливаются «лапками в одну сторону», R=420 мм

R - расстояние между центрами крепежных отверстий на «лапках» кронштейнов к крыше индивидуально и зависит от вида профиля.

Внимание!
Для металлочерепицы МП Монтерроса необходимы специальные кронштейны

4 Монтаж лестницы на стену

Гайка 8

Болт 8x20

Шайба 8

Болт 8x40

Скоба-накладка

Шайба 8

Болт 8x35

Шайба 8

Гайка 8

Внимание!
В месте крепления кронштейна к стеновой лестнице просверлить отверстие Ø 9 мм.

Анкер (зависит от типа стены), в комплект не входит

5 Крепление поручней к стеновой лестнице

1. Болт 8x40

2. Шайба 8

3. Шайба 8

4. Гайка 8

Внимание!
Стеновую лестницу устанавливают строго в створе с кровельной, чтобы верхняя ступень находилась на уровне карниза. Поручни одевают на верхний край стеновой лестницы и фиксируют.

6 Крепление поручней к кровельной лестнице

1. Болт 8x40

2. Шайба 8

3. Шайба 8

4. Гайка 8

Внимание!
Поручни крепят к кровельной лестнице с помощью скоб.